


## 39 140 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ, 1.13Μ** **ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΓΕΣ** **ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

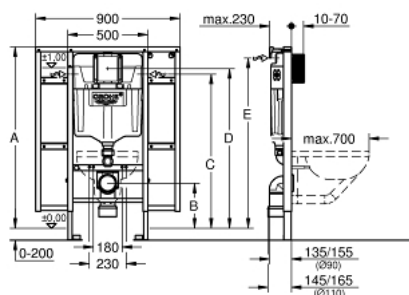

A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (1/2)


- για ΑΜΕΑ
- για λεκάνη 70 εκατ.
- για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για στεγνή επένδυση, πλήρως προσαρμοσμένη
- με σταθερές συνδέσεις
- γρήγορη εγκατάσταση και προσαρμογή
- υλικό στερέωσης
- έγκριση TUV
- δύο μπουλόνια στερέωσης λεκάνης
- 4 wall brackets
- εξαρτήματα στερέωσης
- απόσταση μπουλονιών τοποθέτησης 180/230 χιλ
- PP outlet bend Ø 90 mm
- depth adjustable
- PP reducer Ø 90/110 mm
- σετ σύνδεσης εισόδου και εξόδου
- flushing cistern GD 2, containing following features:
  - adjustment ex factory 6 l and 3 l
  - pneumatic discharge valve offering 3 modes of operation: dual flush or start/stop or single flush
- παροχή νερού από αριστερά/δεξιά ή πίσω
- χαμηλού θορύβου (ομάδα I σύμφωνα με τις Γερμανικές προδιαγραφές θορύβου)
- μονωμένο κατά της συμπύκνωσης
- 1/2" water supply connection including integrated angle valve and push fit flexible hose union
- no tools required for installation of inspection shaft
- for vertical or horizontal use
- including wall brackets 38 558 00M for on-the-wall installation

**39 140 000 RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ, 1.13Μ  
ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΓΕΣ  
ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (2/2)**

- for mounting of small flush plates revision shaft 40 911 000 needs to be ordered separately

## 39 140 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ, 1.13Μ** **ΎΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΓΕΣ** **ΣΤΗΡΙΞΗΣ**

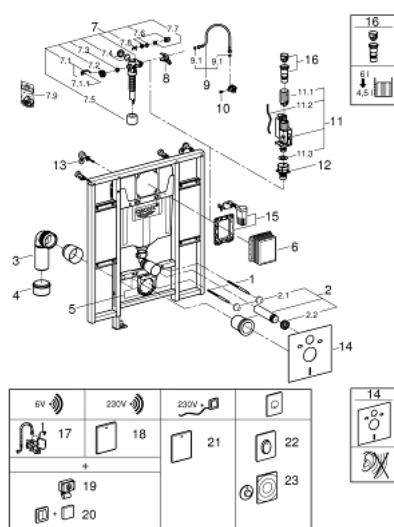

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Ιουνίου 2014 – τώρα

- 1: Μπουλόνια σπειρώματος (Αριθμός ανταλλακτικού 4276400M)
- 2: Σετ παροχής και εκροής WC (Αριθμός ανταλλακτικού 37311K00)
- 2.1: ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ (Αριθμός ανταλλακτικού 43511SH0)
- 2.2: Σύνδεσμος (Αριθμός ανταλλακτικού 37119000)
- 3: Σωλήνας επέκτασης (Αριθμός ανταλλακτικού 42327000)
- 4: Συστολή Φ90 / Φ110 (Αριθμός ανταλλακτικού 42242000)
- 5: Support for outlet bend (Αριθμός ανταλλακτικού 42243000)
- 6: Θυρίδα επίσκεψης (Αριθμός ανταλλακτικού 66791000)
- 7: Φλοτέρ (Αριθμός ανταλλακτικού 37095000)
- 7.1: Λαβή (Αριθμός ανταλλακτικού 43734000)
- 7.1.1: Λάστιχο στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 4377000M)
- 7.2: Κεφαλή Βαλβίδας (Αριθμός ανταλλακτικού 43536000)
- 7.3: Μεμβράνη (Αριθμός ανταλλακτικού 4375800M)
- 7.4: Βιδωτή τάπα (Αριθμός ανταλλακτικού 43735000)
- 7.5: ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ, 5 TEM. (Αριθμός ανταλλακτικού 4379100M)
- 7.6: Σετ στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 43722000)\*
- 8: Διάταξη στήριξης (Αριθμός ανταλλακτικού 42246000)
- 9: Σπιράλ σύνδεσης (Αριθμός ανταλλακτικού 42233000)
- 9.1: Ο-ρινγκ (Αριθμός ανταλλακτικού 0319100M)
- 10: Κεφαλή/ μηχανισμός (Αριθμός ανταλλακτικού 42385000)
- 11: Μηχανισμός AV1 διπλής λειτουργίας (Αριθμός ανταλλακτικού 42320000)
- 11.1: Extension for overflow pipe (Αριθμός ανταλλακτικού 42313000)
- 11.2: Pneumatic hose (Αριθμός ανταλλακτικού 42319000)
- 11.3: Λάστιχο στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 42310000)
- 12: Valve seat for GD2 (Αριθμός ανταλλακτικού 42315000)
- 13: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)
- 14: Σετ ηχομόνωσης (Αριθμός ανταλλακτικού 37131000)\*
- 15: Σετ μετατροπής (Αριθμός ανταλλακτικού 38796000)\*
- 16: Προσαρμογέας 4,5lit για μηχανισμούς εντοιχιζόμενων καζανακίου GD2 (Αριθμός ανταλλακτικού 42333000)\*
- 17: Ασύρματα ηλεκτρονικά (Αριθμός ανταλλακτικού 39141000)\*
- 18: Ασύρματα ηλεκτρονικά (Αριθμός ανταλλακτικού 38759SD0)\*
- 19: Ασύρματος πομπός 868,4 MHz (Αριθμός ανταλλακτικού 38758000)\*
- 20: Radio transmitter (Αριθμός ανταλλακτικού 39142000)\*
- 21: Λειτουργία WC (Αριθμός ανταλλακτικού 38934SD0)\*
- 22: Πλακέτα εντοιχισμένου καζανακίου (Αριθμός ανταλλακτικού 38564000)
- 23: Πνευματική ενεργοποίηση (Αριθμός ανταλλακτικού 37059000)\*

\*